
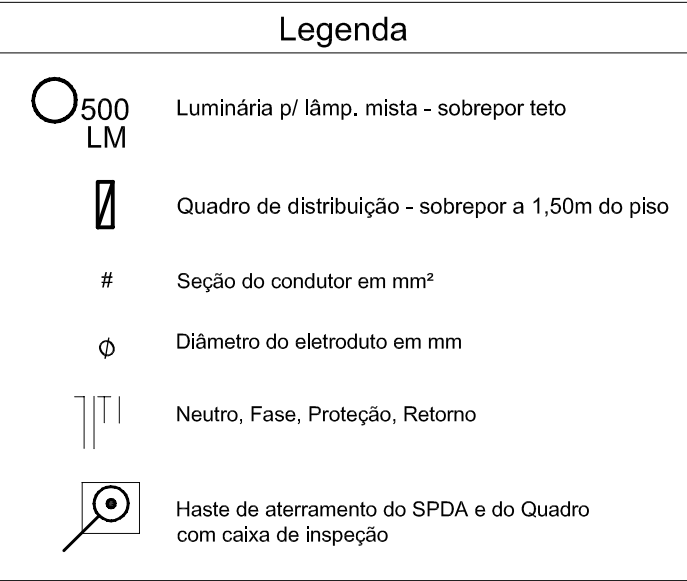
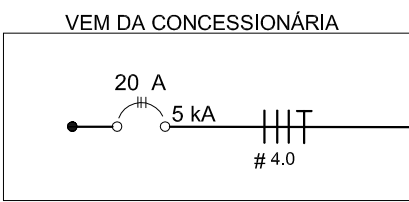


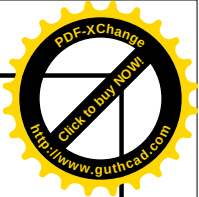

	Lista de Materiais - 220/127v	
	Acessórios p/ eletrodutos	
	Luva de aço galvan. 3/4 "	10 pç
	Luva aço galvanizado 1 "	2 pç
	Condutulete LB	5 pç
	Condutulete TA	4 pç
	Condutulete XA	1 pç
	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	40 pç
	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	4 pç
	Condutor Unipolar (cobre) isolamento PVC/70°C	
	2.5 mm²	280 m
	Dispositivo de Proteção	
	Disjuntor bipolar Termomagnético 10 A	5 pç
	Disjuntor tripolar termomagnético - 20 A - 5 kA	1 pç
	Aterramento dos quadros e do SPDA	
	Caixa de inspeção 30x30 cm com tampa de ferro fundido	5 pç
	Conector de bronze para haste 5/8"	12 pç
	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	10 mt
	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	5 pç
	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	5 pç
Elétrica	Eletroduto aço galvanizado	
	Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1"	10m
	3/4"	70 m
	Luminária e acessórios	
	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético.	10 pç
	Lâmpada de alta pressão	
	Luz mista 500 W	10 pç
	Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor, completo, com porta, tranca e acessórios. Capacidade 5 disj. bipolar + 1 tripolar	
		1 pç

Nota:
A fixação da cordoalha para aterramento do SPDA deverá ser fixado à viga metálica da estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha deverá ser fixada à haste Cooperweld através de solda exotérmica dentro da caixa de inspeção metálica. O Quadro de Distribuição também deverá ser aterrado.

ESCALA DE PLOTAGEM 1:1			
COD./COR	PENA	Esp	
1.	7	0.10	
2.	7	0.20	
3.	7	0.30	
4.	7	0.40	
5.	7	0.50	
6.	7	0.60	
7.	7	0.12	
8.	8	0.10	
9.	9	0.10	
10.	10	0.10	
20.	20	0.10	
40.	40	0.10	
50.	50	0.10	
250.	250	0.15	
251.	251	0.15	
252.	252	0.15	
253.	253	0.15	
254.	254	0.15	